

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-163418

⑬ Int.Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)7月15日

G 02 F 1/1339

5 0 0

9018-2H

G 09 F 1/1343

3 2 0

9018-2H

G 09 F 9/30

8621-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全7頁)

⑮ 発明の名称 液晶素子

⑯ 特 願 平1-301948

⑰ 出 願 平1(1989)11月22日

⑱ 発 明 者	鈴 木	正 明	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	西 田	直 哉	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	島 宗	正 幸	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑲ 出 願 人	キャノン株式会社			東京都大田区下丸子3丁目30番2号
⑲ 代 理 人	弁理士 伊東 哲也			外1名

明 細 書

1. 発明の名称

液晶素子

2. 特許請求の範囲

(1) 電極を形成した2枚の基板を電極面を対面させて所定間隔を隔てて対向配置し、両基板間の電極対面部にギャップ材を介装し、該電極対面部の周囲をシール材で封止し、該シール材封止部の少なくとも一方の基板上に前記電極と同じ厚さのスペーサーを設けたことを特徴とする液晶素子。

(2) 前記スペーサーは、前記電極と同一工程で形成された同一材料からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶素子。

(3) 前記電極は複数の並列配置したストライプ状電極からなり、2枚の基板の各電極を直交配置してマトリックスを構成し、各ストライプ状電極に連続して同一厚さ同一材料のリード電極を各基板の一侧縁に並列して形成したことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の液晶素子。

(4) 前記スペーサーは、前記各ストライプ状電極のリード電極と反対側にシール材配設部まで延長して各ストライプ状電極に連続して形成されたことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の液晶素子。

(5) 前記スペーサーは、最外側のストライプ状電極の外側にこれと平行に前記シール材と重なるまでの位置に形成されたことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の液晶素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、セル内の表示領域以外の領域に電極と同じ厚さのスペーサーを形成して均一なセルギャップを得る液晶表示素子の構成に関するものである。

〔従来技術〕

従来の液晶表示素子構造を第5図、第6図に示す。

従来、液晶素子の製造方法は、2枚のガラス基板1、1'の各々について、図面領域aとなる部

分に電極 2, 2' をパターン形成し同時に各電極に接続するリード電極をパターン形成した後、その表面に配向処理を施す。次に 2 枚のガラス基板 1, 1' を電極面同士を対向させて、周辺をシール材 8 で封止し、それに囲まれたセル内部をギャップ材 5 を介して貼り合わせる。このときプレス等により加圧して所定のセルギャップを形成していた。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、上記従来例では、第 5 図、第 6 図で示すように、貼り合わされた状態で電極 2, 2' 同士が対向した表示領域 a とそれ以外の領域 b では、上下のガラス基板 1, 1' をまったく平行にしてみた場合（側面からみた場合）、形成された電極 2, 2' の厚さ分だけギャップが異なるために、また全面均一に加圧したときに各領域のギャップはセル内ギャップ材 5 やシール材 8 中のフィラーやギャップ材 7 で保持されるために、電極 2, 2' 同士が対向された表示領域 a の外周部では応力の集中をうける。このためその部分でギ

ャップ材 5 が変形または破壊し、あるいはギャップ材 5 が電極 2, 2' にくい込み、これによりギャップ厚が他の表示部より薄くなるという欠点があった。特に強誘電性液晶表示素子のようなギャップ厚が 1~2 μm と非常に薄くしかも各基板の電極をストライプ状に配しそれを直交させるようにして対向させた単純マトリックスの表示素子について、表示面積を大きくし、かつ高ライン数としたときに配線抵抗低下を防ぐため電極を厚くしなければならないときは、上記ギャップ不均一による問題が大きかった。

本発明は上記従来技術の欠点に鑑みなされたものであって、ガラス基板貼り合わせ工程において、ギャップ差による応力集中を軽減し均一なセルギャップを形成可能な液晶表示素子の提供を目的とする。

〔課題を解決するための手段および作用〕

本発明によればセル内の表示領域以外の領域の少なくとも一方のガラス基板上に電極と同じ厚さのスペーサーを形成し、しかもそれを同材質で同

時工程で形成したことにより、2 枚のガラス基板を貼り合わせ更に加圧する工程において、上下のガラス基板をまったく平行にしてみた場合の電極同士が対向された表示領域とそれ以外の領域とのギャップ差に基づく応力集中を避けることができ、ギャップ材の破壊・変形等によるギャップの薄い領域のない所定の均一なセルギャップを形成できるようにしたものである。

〔実施例〕

第 1 図、第 2 図は本発明に係る強誘電性液晶を用いた液晶表示素子の第一の実施例を示す。同図において 1, 1' は上下の各ガラス基板で厚さは 1.1 mm である。2, 2' は各ガラス基板上にストライプ状に形成された膜厚 3000 Å の透明電極 (ITO) であり、貼り合わされた状態では直交マトリックス状に対向され、この領域が表示領域 a となる。3, 3' はリード電極で透明電極 2, 2' と同じ材質・膜厚で同時に形成した。b の領域にある 4, 4' は所定のセルギャップ 1.5 $\pm 0.1 \mu\text{m}$ を全面均一に維持するために形成した

スペーサーである。このスペーサー 4, 4' も透明電極 2, 2' およびリード電極 3, 3' と同じ材質・厚さで同時に形成したものであり、その形成法はガラス基板 1, 1' を貼り合わせる前の各基板上にスパッタリングにより ITO を成膜し、その後フォトリソグラフィエッチングによりパターンを形成したものである。このスペーサー 4, 4' の形状は第 2 図において、上側のガラス基板 1 側ではストライプ状の電極 2 をシール材 8 を介する部分まで延長して設けた形状とし、下側のガラス 1' 側では最外側のストライプ状の電極 2' の外側にこれと平行にシール材と重なる位置に同じくストライプ状に設けた。

次にパターン形成した各基板表面に配向処理を施した後、片側基板にのみフレキシソ印刷により $\phi 1.5 \mu\text{m}$ のガラスビーズ 7 (例えば商品、触媒化成轉製シリカマイクロビーズ) をシール材 8 (例えば商品、三井東圧轉製ストラクトボンド XN-21F) に 1% (wt) 混在させたものを巾 1 mm 厚さ 3 μm 転写する。更に表示領域部 a のギャップ

を保持するための $\phi 1.5 \mu\text{m}$ のガラスビーズからなるギャップ材5 (例えば商品、触媒化成物製、シリカマイクロビーズ) を全面均一に $250 \sim 350 / \text{mm}^2$ の密度に散布した。

しかる後に上下のガラス基板1, 1' をストライプ状の透明電極2, 2' を直交するように対向させて貼り合わせ、更に加熱式プレス機により 70°C 、 2.5Kg/cm^2 で2分間加圧した。但し圧力分布を全面均一にするためにプレス機面と、ガラス面間には各々 $\phi 1.0 \text{mm}$ のモルトブレンからなる緩衝材を挟んだ。

このとき、シール材6を介する部分を含むセル内で透明電極2, 2' 同士が対向してできた表示領域a以外の領域bに前記したスペーサー4, 4' が形成されているため、 $\phi 1.5 \mu\text{m}$ のギャップ材5およびシール材6中のガラスビーズ7によりガラス基板1, 1' は平行に保たれた状態で加圧される。したがって、応力・集中によるギャップ材5の破砕もなく所定のセルギャップ $1.5 \pm 0.1 \mu\text{m}$ を全面均一に形成することができた。

% (wt) 混在させたものを巾 1mm 、厚さ $3 \mu\text{m}$ 転写する。更に $\phi 1.5 \mu\text{m}$ のガラスビーズからなるギャップ材5 (例えば商品、触媒化成物製シリカマイクロビーズ) を全面均一 $250 \sim 350 \text{ヶ/mm}^2$ の密度で散布した。しかる後に前記実施例と同じく、上下のガラス基板1, 1' を透明電極2, 2' を対向させて貼り合わせ、更に加熱式プレス機によりプレス機面とガラス面間に各々 $\phi 1.0 \text{mm}$ のモルトブレンの緩衝材を挟んだ状態で全面均一に 70°C 、 2.5Kg/cm^2 で2分間加圧した。

このとき、電極2, 2' が対向してできた表示領域a以外のスペーサー4を形成した領域bとリード電極3, 3' が対向された領域cでは上下のガラス基板1, 1' 上に形成された電極2, 2' とリード電極3, 3' およびスペーサー4のトータルの厚さの違い、つまり上下のガラス基板1, 1' をまったく平行してみた場合のギャップ厚が違うために、加圧したときの各領域のギャップはギャップ材5およびシール材中のガラスビーズ7

その後 170°C 、4時間の加熱によりシール材6を硬化させ、更にセル内に強誘電性液晶材を封入し、電気ドライバーに接続して駆動させたところ、閾値特性の違いによるスイッチング不良や視覚的な色ムラもない非常に表示品位のよい強誘電性液晶表示素子を得ることができた。

第3図、第4図は本発明の別の実施例を示した図である。

ここでスペーサー4は前記した実施例と同じく、ITO1500Åからなる電極2およびリード電極3と同じ材質、厚さで同時に形成した。但しその領域は電極2, 2' 同士が対向してできた表示領域aとリード電極3, 3' が対向した領域cを除いた領域bの各々一方のガラス基板にのみ単純にストライプ状の電極2, 2' をシール材を介する部分まで延長した形に形成した。次にパターン形成された各基板表面に配向処理を施した後、片側の基板にフレイソ印刷により $\phi 1.55 \mu\text{m}$ のガラスビーズ7をシール材6 (例えば、商品三井東圧特製ストラクトボンドXN-21F) に1

で保持されるので、領域bと領域cに近い表示領域部は幾分応力の集中を受ける。しかしながら、その部分で起こるギャップ材5の破壊またはギャップ材5の透明電極2, 2' へのくい込みによるギャップ厚が他の表示領域部aより厚くなる弊害は実用上問題とならない。即ち、領域bと領域cには厚さ1500Åのスペーサー4またはリード電極3, 3' があり表示領域a部との厚さの差は1500Å ($0.15 \mu\text{m}$) しか無いので所定のセルギャップ $1.5 \pm 0.1 \mu\text{m}$ 内に収めることができた。

【発明の効果】

以上説明したように、セル内の表示領域以外の領域の少なくとも一方のガラス基板上に電極と同じ厚さのスペーサーを形成し、しかもそれを同材質で同時工程で形成することにより、製造コストをまったく上げずに表示品位の良い液晶表示素子を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第一実施例に係る、液晶表

示素子の平面図、

第2図は、第1図のA-A'断面図、

第3図は、本発明の第二実施例に係る液晶表示素子の平面図、


第4図は、第3図のA-A'断面図、

第5図は、従来の液晶表示素子を示す平面図、


第6図は、第5図のA-A'の断面図である。

- 1, 1' : ガラス基板、
- 2, 2' : 電極、
- 3, 3' : リード電極、
- 4, 4' : スペース、
- 5 : ギャップ材、
- 6 : シール材、
- 7 : ガラスビーズ。


特許出願人 キヤノン株式会社
 代理人 弁理士 伊東 哲也
 代理人 弁理士 伊東 辰雄

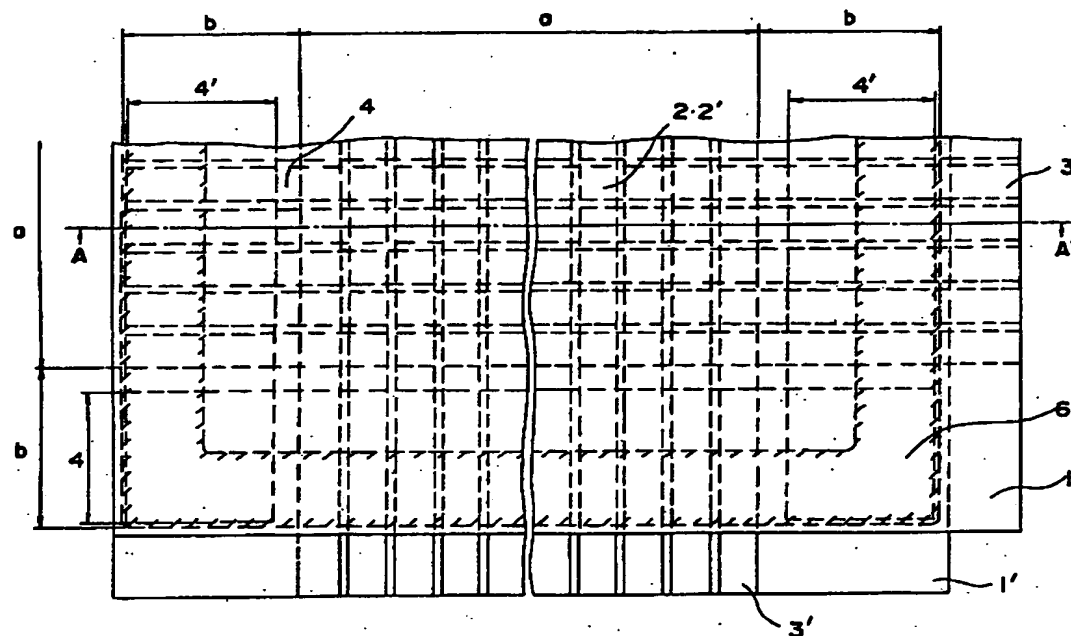


第1図

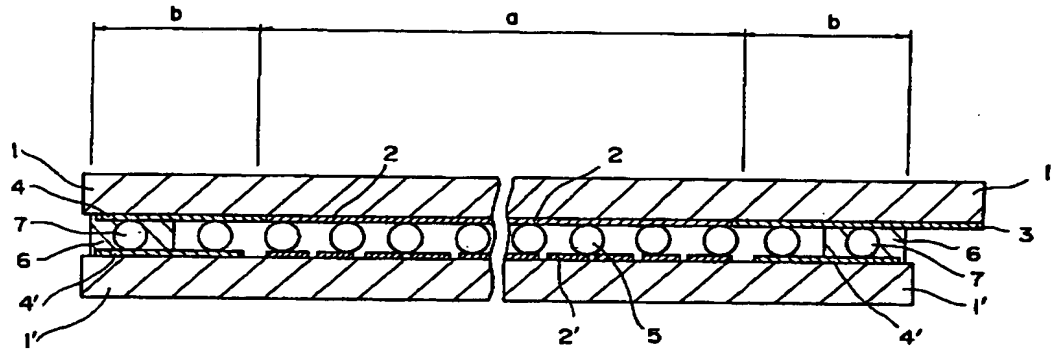


第 2 図

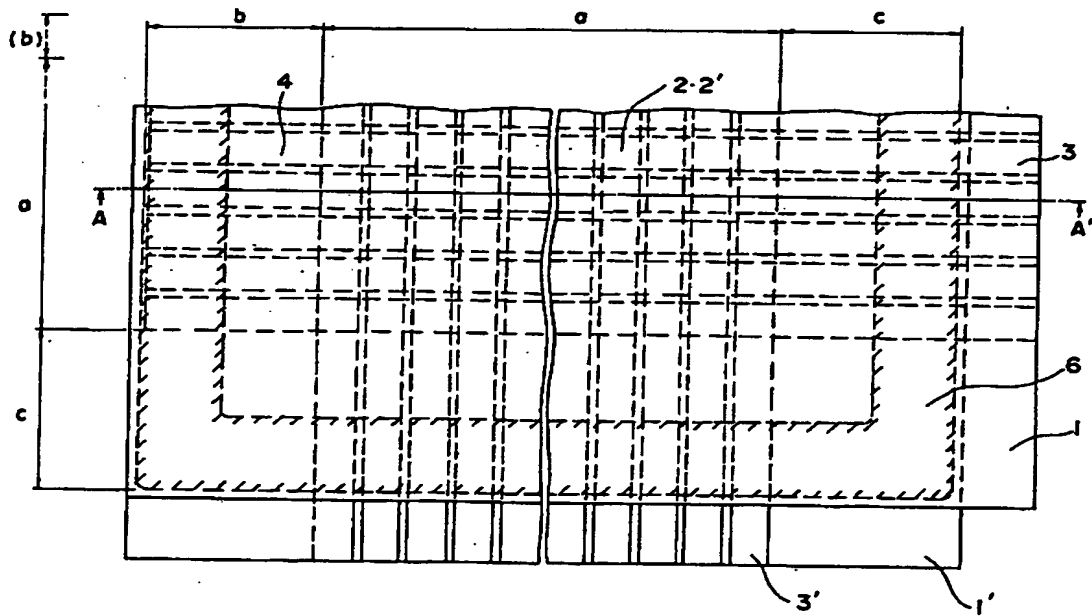


第 3 図

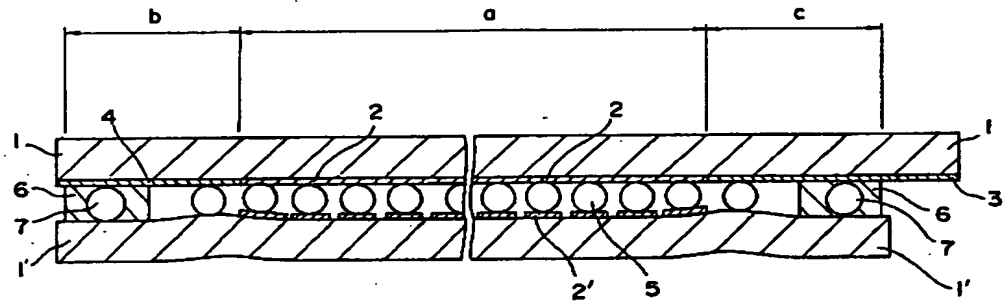

第 4 図

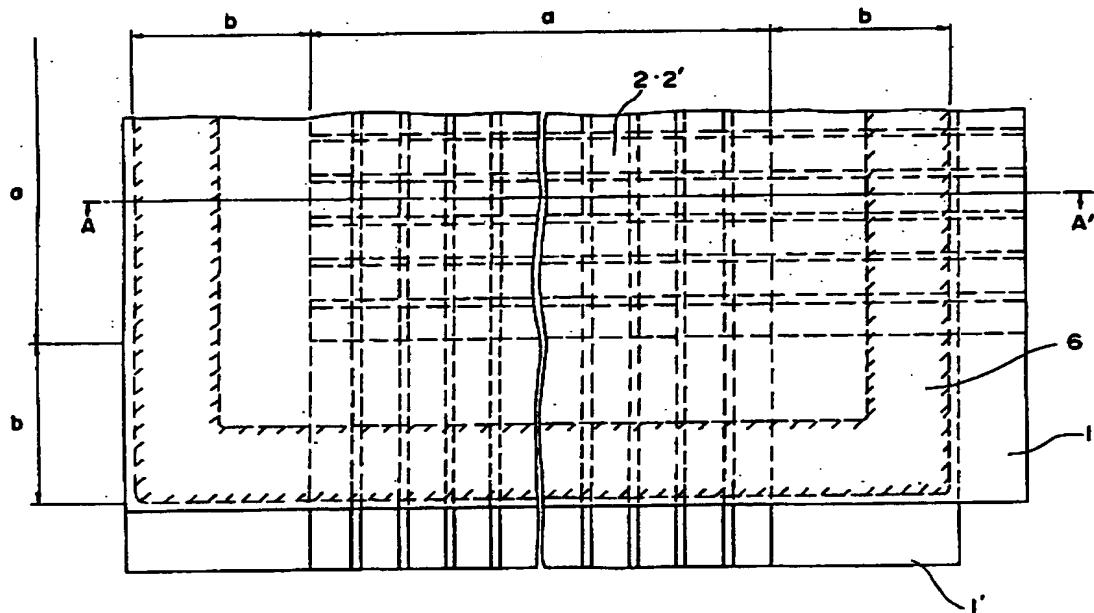

第 5 図

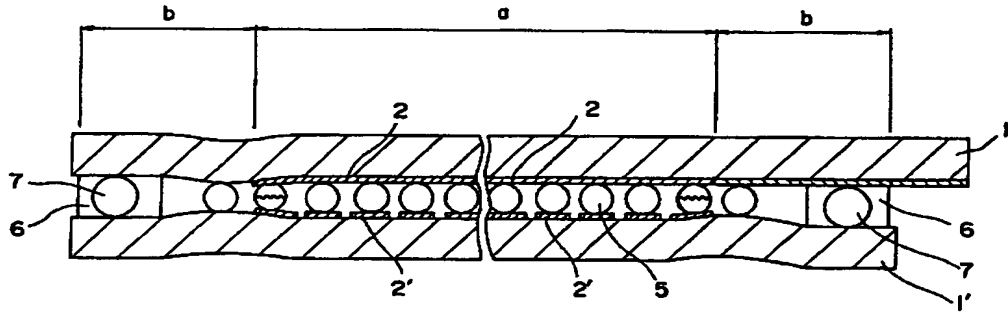

第 6 図

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.